

testo 512 压力仪

操作手册

		目录
	一般说明	2
1.	安全说明	3
2.	预定的用途	4
3.	产品描述	5
	3.1 显示和控制元件	5
	3.2 接口	6
	3.3 电源	6
4.	调试	7
5.	操作	8
	5.1 连接压力软管,皮托管	8
	5.2 开/关仪器	9
	5.3 开/关显示灯	9
	5.4 设置	9
6.	测量	14
7.	维护与保养	16
8.	问与答	17
9.	技术数据	18
10.	附件/备用件	19
	>0<	

一般说明

一般说明

本节提供使用本文档的重要信息。

本文档包含安全有效地使用本产品必须用到的信息。

请在使用本产品之前,仔细通读本文档,并熟悉本产品的操作。请将本文档放在手头,以便你在需要时可以查阅。

标识

标识	意义	说明
8	注意	提供有用的提示和信息。
> , 1, 2	目标	表示经由描述的步骤所要达到的目标。步骤编号的地方,你
		必须始终遵守给出的顺序!
√	条件	在按照描述执行一个动作时必须满足的条件。
>, 1, 2,	步骤	执行步骤。步骤编号的地方,你必须始终遵守给出的顺序!
文本	显示文本	在仪器显示屏上显示的文本。
Button	功能按钮	按下该按钮。
-	结果	表示上一步的结果。
<i>⇒</i>	交叉参照	请参照更广泛或更详细的信息。

1. 安全说明

本节描述安全使用本产品必须服从和遵守的一般规则。

避免人员受伤/设备损坏

- > 不要在有电部件上或其附近使用本测量仪器和探头进行测量。
- > 不要将测量仪器/探头与溶剂存放在一起,并且不要使用任何干燥剂。

本产品安全/质保有效性的声明

- > 仅在技术数据中规定的参数范围内操作测量仪器。
- > 始终以正确的方式及其预定的用途使用测量仪器。不要使用外力。
- > 不要将手柄和馈线置于 70℃以上的温度环境下,除非它们明确允许用于高温。探头上给出的温度仅与传感器的测量范围相关。
- > 仅当文档中明确表明是为了维护和修理目的时,才可打开仪器。 仅执行文档中描述的维护和修理工作。按照规定的步骤执行维护和修理工作。为了 安全起见,仅使用 Testo 的原装备件。

正确处置申明

- > 将损坏的可充电电池/用完的电池送到为其提供的收集点。
- > 在本产品使用寿命结束时,将产品寄回 Testo。我们将保证以环境友好的方式处置这些产品。

4 2. 预定的用途

2. 预定的用途

本节描述本产品预定的使用范围。

仅将本产品用于为其设计的那些应用。如果你有任何疑问,请向 Testo 咨询。

testo 512 是一款带有温度补偿功能的精密型压力测量仪,用于测量非腐蚀性气体的正/负压和差压。2 hPa, 20 hPa 和 200 hPa 这三个型号可通过连接皮托管来测量风速。

本产品用于下列任务/应用:

- 暖通空调系统
- 客服维修和保养工作

本产品不能应用于下列区域:

- 有爆炸危险的区域。
- 用于医疗用途的诊断测量。

3. 产品描述

本节描述本产品组件及其功能的概况。

3.1 显示和控制元件

概述



- 红外接口
 压力探头插口(4/6mm)
 (+)正压
 (一)负压
- ② 显示屏
- ③ 控制按钮
- ④ 电池盒(背面)

按钮功能

按钮切配	
按钮	功能
(b)	打开仪器;
	关闭仪器 (按键并保持)
(*)	开/关背光灯
Hold / Henr / Mile	保持读数
	显示最大值/最小值
	打开/退出配置模式(按键并保持)
	在配置模式里:
	确认输入
	在配置模式里:
	选择选项,增加数值(按住不放,快速增加数值)
\Box	在配置模式里:选择选项,
	选择选项,降低数值(按键不放,快速降低数值)
	打印数据
>0<	调零

6 3. 产品描述

重要的显示标识

显示	意义
	电池容量(仅对电池/可充电电池的操作):
	• 电池符号 4 段亮: 仪器电池完全充满
	• 电池符号都不亮: 仪器电池差不多用完
፭ (闪烁)	打印功能:将数据发送到打印机

3.2 接口

红外接口

经由仪器顶部的红外接口,可以将测量数据传输到 Testo 打印机。

压力探头插口

压力软管可以连接到仪器顶部的压力探头插口。

3.3 电压的提供

由 1 块 9V 电池(随机提供)或充电电池来供电。不能使用市电电源,也不能在仪器中给充电电池充电。

4. 调试

本节描述调试本产品所需的步骤。

- ▶ 撕下显示器上的保护薄膜:
 - > 小心撕下保护薄膜。
- ▶ 放入电池/充电电池:
 - 1 按照箭头方向推动仪器背面的电池盒盖子,来打开盒盖。
 - 2 将电池/充电电池(9V电池)放入电池盒中。注意电池极性!
 - 3 按箭头相反的方向推入电池盒的盖子
 - 一 仪器自动打开,配置模式启动

3 | 5 操作

5. 操作

本节描述使用本产品时经常执行的步骤。

5.1 连接压力软管,皮托管

> 连接压力软管

- > 按照标识,正确连接压力软管(4/6mm)
 - 测量正压(+)
 - 测量负压(一)
 - 测量差压(+ 一)

> 连接皮托管(仅 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用)

- 1 按照标识,正确连接压力软管(4/6mm)
- 2 连接压力软管到皮托管的端口

5.2 开/关仪器

- ▶ 打开仪器:
 - > 接し。
 - 执行部件检测:数值显示屏清晰点亮(2×8888)
 - 打开测量视图:显示当前读数。
- ▶ 关闭仪器:
 - > 按住 **(b)** 并保持 (大约 2s), 直至显示屏关闭。

5.3 开/关显示灯

- ▶ 开/关显示灯:
- √ 打开仪器
- > 按键 😈

5.4 设置

- 1 打开配置模式:
 - √ 打开仪器,进入测量视图。Hold, Max or Min 处于未激活状态
 - > 按住 不放 (大约 2 秒), 直到显示发生变化。
 - 仪器进入配置模式。
 - 可以使用 **→** 按钮切换到下一功能。随时都可以退出配置模式,只要按住 **→** 不 放(约2秒),直到切换至测量视图。在配置模式下已作的更改可以得到保存。

2 设置压力单位

- √ 打开配置模式,单位符号闪烁
- > 通过 △ 【▽】来选取需要的测量单位,用按钮确认 □

3 设置下行显示的参数:

温度(内置温度传感器)或风速(2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用)这两个参数可以在显示屏下行显示出来。

- ✓ 打开配置模式, ℃ F 符号亮起
- 1 通过 △ ▼ 来选取需要的选项,用按钮 确认
 - On: 温度测量值显示在屏幕下行,风速测量值(2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用)的显示功能被激活的情况下例外。
 - OFF: 温度测量值不会显示在屏幕下行

选取了 OFF 功能, 2000hPa 型号:

继续操作第4节

选取了 OFF 功能, 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号:

- m/s 和 fpmx100 亮起。
- 一继续操作第3节

选取了 On 功能:

- 温度符号闪烁
- 2 通过 🖾 承选取需要的单位,用按钮 🕶 确认

2000hPa 型号:

*继续操作第4节

2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号:

- m/s 和 fpmx100 亮起。

- 3 通过 □ ▼ 来选取需要的选项,用按钮 □ 确认
 - On: 风速测量值显示在屏幕下行
 - OFF: 温度测量值不会显示在屏幕下行

选取了 OFF 功能:

- 继续操作第4节
- 选取了 On 功能:
- 风速单位闪烁
- 4 通过 △ ▼ 来选取需要的选项,用按钮 确认
 - 空气密度符号和相应的测量单位显示出来 设置空气密度是准确测量风速的必要条件。
- 5 通过 □ 聚选取需要的选项,用按钮 □ 确认
 - 显示皮托管系数,Pitot factor 符号亮起。 皮托管系数由连接的皮托管来决定。
- 6 通过 ◘ ◢ ▼ 来选取需要的数值,用按钮 确认
 - 一继续操作第4节

选取了 OFF 功能, 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号:

- m/s 和 fpmx100 亮起。
- 一继续操作第3节
- 一继续操作第3节

2. 设置一调整测量功能

在调整测量功能被激活的情况下,仪器屏幕上显示不断变化的平均值,平均值从测量值中计算得出:

- 1 = 关闭调整测量功能
- 20 = 最大的调整测量值,计算前 20 次测量的均值
- √ 打开配置模式,调整测量功能的符号亮起
- > 通过 △ 【▽】来设置数值,用按钮 确认:

5 设置最大/最小压力值

- √ 打开配置模式, **⁶** MaxMin 标识亮起
- > 使用 4 / 2 按钮,用 4 按钮确认
 - OFF: 打印当前读数或保存读数时,压力和风速(2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号) 的最大/最小值同时被打印出来
 - On: 打印当前读数或保存读数时,压力和风速(2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号) 的最大/最小值不会同时被打印出来
 - ■和温度单位符号亮起

6 设置温度-压力模式:

- √ 打开配置模式, **፭** 和温度单位标识亮起
- > 使用 / 按钮选择需要的选项,用 按钮确认
- On: 打印当前读数或保存读数时,温度值同时被打印出来
- OFF: 打印当前读数或保存读数时,温度值不会被打印出来

7 设置自动关闭功能:

- √ 打开配置模式, AutoOff 标识亮起
- > 使用 4 按钮选择需要的选项,用 2 按钮确认
 - On:: 如果 10 分钟内不按按钮, 仪器将自动关机。例外: 当记录的读数显示在显 示屏上时(Hold 的标识亮起)
 - OFF: 仪器不会自动关闭

8 设置日期/时间

- √ 开启配置模式, Year 亮起
- 2 用△/▽来设置其他的值,月份 Month, 日 Day 和时间 Time,然后用 → 确认。

9 复位

- √ 设置模式被打开, RESET 亮起
- > 用△/▽来选择需要的选项,然后用 교 确认
- No: 仪器未复位
- Yes: 仪器复位。仪器被复位到出厂设置。
- 仪器返回到测量视图

6. 测量

本节描述用本产品执行测量所需的步骤。

▶ 执行测量:

- √ 打开仪器,进入测量视图
- 1 把探头放到被测区域。
- 测量点的变动可能造成测量值的错误。调零后,不能移动仪器。在每次测量前执行调零,就是为了纠正测量位置的错误或时间过长造成的零点漂移。调零必须在0~25%的量程范围内。
- 2 打开压力接口,执行调零:按键
- 3 连接压力软管到压力装置,或者连接皮托管,开始读取测量值

▶ 保持读数,显示最大/最小值:

- > 记录当前的压力/风速读数。显示压力和风速的最大值和最小值(从仪器最后一次打开开始)。
- > 按键 数次,直到显示出需要的数值为止。
 - 轮流显示以下数值:
 - Hold: 记录的读数
 - Max: 最大值
 - Min: 最小值
 - 当前读数

▶ 复位最大值/最小值:

所有测量通道的最小或最大值都可复位到当前读数。

- 1 按 几次,直到显示最大值或最小值。
- 2 接住 不放 (约 2s)。
 - 所有最大值和最小值复位到当前读数

▶ 打印读数:

前提: 配备德图打印机 (附件)

- 在打印当前读数或记录的读数时,同时打印最大值/最小值(2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号)。
- 参见章节"设置"
- > 按键 🧧

16 7. 维护与保养

7. 维护与保养

本节描述了维护和保养本产品,以延长其使用寿命的步骤。

▶ 清洁外壳:

> 如果外壳脏了,用潮湿的布(肥皀水)清洁外壳。不要使用侵蚀性清洁剂或溶液!

▶ 更换电池/可充电电池:

- √ 关闭仪器。
- 1 松下仪器背面的两颗螺丝,并取下电池室盖。
- **2** 拿出用完的电池/可充电电池,并将新电池/充电电池放入电池盒中。注意电池极性!
- **3** 放回电池盒盖,按箭头方向推进。 如果电源中断,设置的仪器功能可能丢失。
- 4 检查仪器的设置
- ~ 参见章节 "*设置*"

8. 问与答

本节给出了常见问题的答案。

问题	可能的原因	可能解决办法
□ 亮	• 仪器电池几乎用完。	• 更换仪器电池。
仪器自动关闭	• 打开了自动关机功能。	• 关闭自动关机功能。
	• 电池剩余容量太低。	• 更换电池。
显示: uuuuu	• 未达到允许的测量范围。	• 保持允许的测量范围。
显示: 00000	• 超出允许的测量范围。	• 保持允许的测量范围。

9. 技术数据

特征	数值
所有型号	
测量参数	压力(hPa, kPa, psi, inH ₂ O, mmHg, mmH ₂ O; 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个
	型号适用: Pa)
	温度(℃/℉)
	2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用:风速(m/s,fpmx100)
温度量程	$0\sim$ +60 °C / +32 \sim +140 °F
温度分辨率	0.1 °C, 0.1 °F
工作温度	$0\sim+60^{\circ}\text{C}/+32\sim+140^{\circ}\text{F}$
存放温度	$-10\sim+70$ °C $/+14\sim+158$ °F
压力精度	0.5%最终测量值 ±1 数位 (22°C/71.6°F)
测量介质	非腐蚀性气体
测量速率	2/s
电源	1 节 9V 块状电池/充电电池
电池寿命	120h(关闭背光灯)
保护等级	配保护软套,连接压力软管 IP65
保修期	1年
型号 2 hPa:	
压力量程	0~+2 hPa
分辨率	0.001 hPa
压力过载	±10 hPa
风速量程	$+2\sim+17.5$ m/s, $+3.95\sim+34.45$ fpm
分辨率	0.1m/s, 0.1fpmx100
型号 20 hPa:	
压力量程	0~+20 hPa
分辨率	0.01 hPa
压力过载	±200 hPa
风速量程	+5~+55m/s, +9.85~+108.3fpm
分辨率	0.1m/s, 0.1fpmx100
型号 200 hPa:	
压力量程	0∼+200 hPa
分辨率	0.1 hPa
压力过载	±2000 hPa
风速量程	+10~+100m/s, +19.7~+196.9fpm
分辨率	0.1m/s, 0.1fpmx100
型号 2000 hPa:	
压力量程	0∼+2000 hPa
分辨率	1 hPa
压力过载	±4000 hPa

^{*} 系统精确度受使用探头质量的影响!

10. 附件/备用件

本节给出本产品的重要附件和备用件。

名称	零件号
硅胶连接软管,5m,量程至700hPa	0554 0440
皮托管, 350mm	0635 2145
软管连接套装,包括硅胶软管	0554 0315
Testo 512 的保护软套,防尘、防撞击	0516 0221
德图红外打印机,包括1卷热敏打印纸和4节电池	0554 0547